

東京外かく環状道路 **関越↔東名**

東京外かく環状道路工事現場付近での 陥没事象及び実施中の調査のご説明

国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所
中日本高速道路(株) 東京支社 東京工事事務所
東日本高速道路(株) 関東支社 東京外環工事事務所

次 第

1. 事業概要と現在の状況

2. 地表面陥没事象等について

- 陥没事象の経緯と現在の状況
- 調査の実施について
- シールドマシン停止に伴う保全措置
- 新たに確認された地中の空洞について

3. 質疑応答

The background features a large, light blue circular logo. The logo consists of a thick blue arc on the left and a stylized, multi-colored (light blue and cyan) graphic on the right that resembles a crown or a crown-like structure. The words "TAKYUO" and "KING" are written in a light blue, sans-serif font across the center of the logo.

1. 事業概要と現在の状況

東京外かく環状道路(関越～東名)路線概要




※IC、JCT名は仮称です

2020.11月 時点 幹線道路網図


東京外かく環状道路(関越～東名) 現在の状況(本線トンネル)

平面図

東京外かく環状道路(関越～東名) 延長16.2km

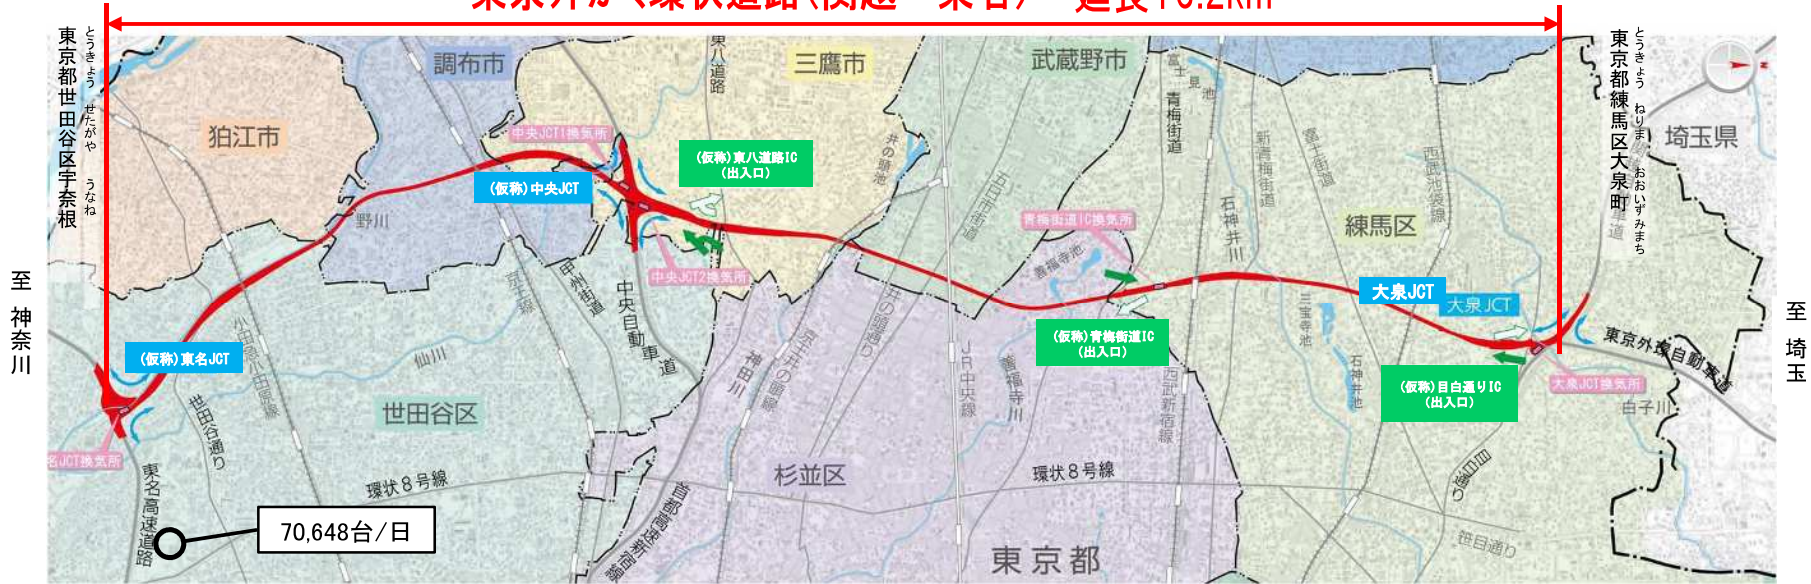

・本線トンネル掘進状況

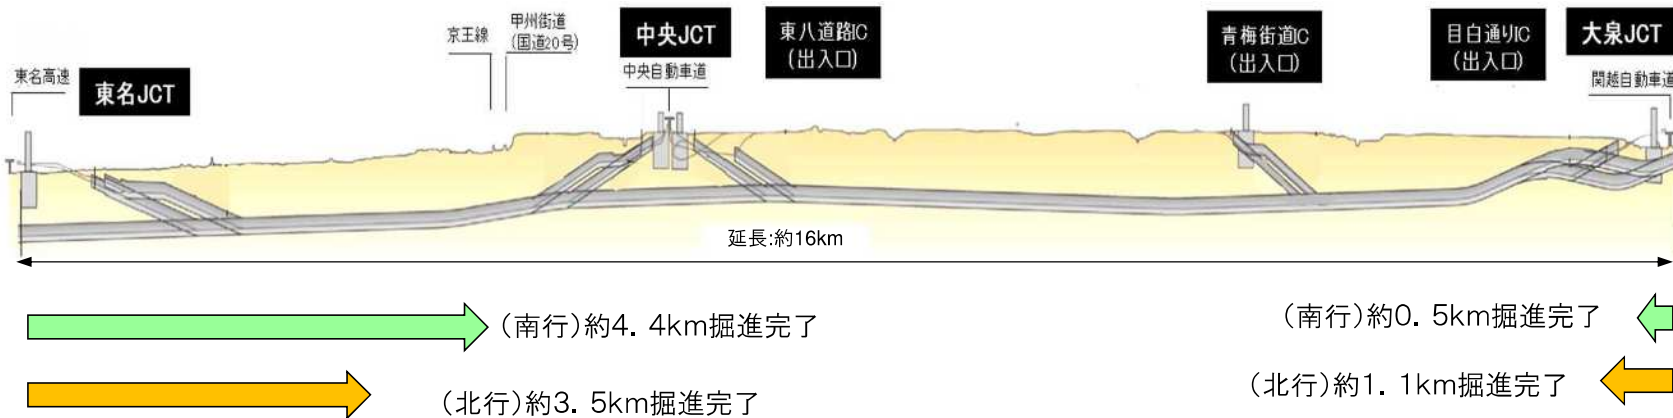

※掘進延長はR2.11.5時点

東京外かく環状道路(関越～東名) 現在の状況(各JCT部)



ランプ部開削ボックス施工状況(東名JCT)



ランプ部開削ボックス施工状況(中央JCT)



橋梁上部工施工状況(大泉JCT)



空撮(東名JCT)



空撮(中央JCT)



空撮(大泉JCT)

※各JCTの状況及び施工状況写真については令和2年6月撮影

The background features a large, light blue watermark logo for 'TOKYO KING'. The logo consists of a circular shape with a stylized 'K' and 'I' on the right side, and the words 'TOKYO' and 'KING' stacked vertically in the center.

シールドトンネル工事の施工概要


シールドマシンの掘進方法

- シールドマシンによる掘進イメージ



シールドマシンの掘進方法


- チャンバー内の掘削土砂を圧して、掘削面の土圧・水圧とバランスを図り、シールドの掘進量に見合う土砂を削りトンネル坑内へ排土しながら前進。

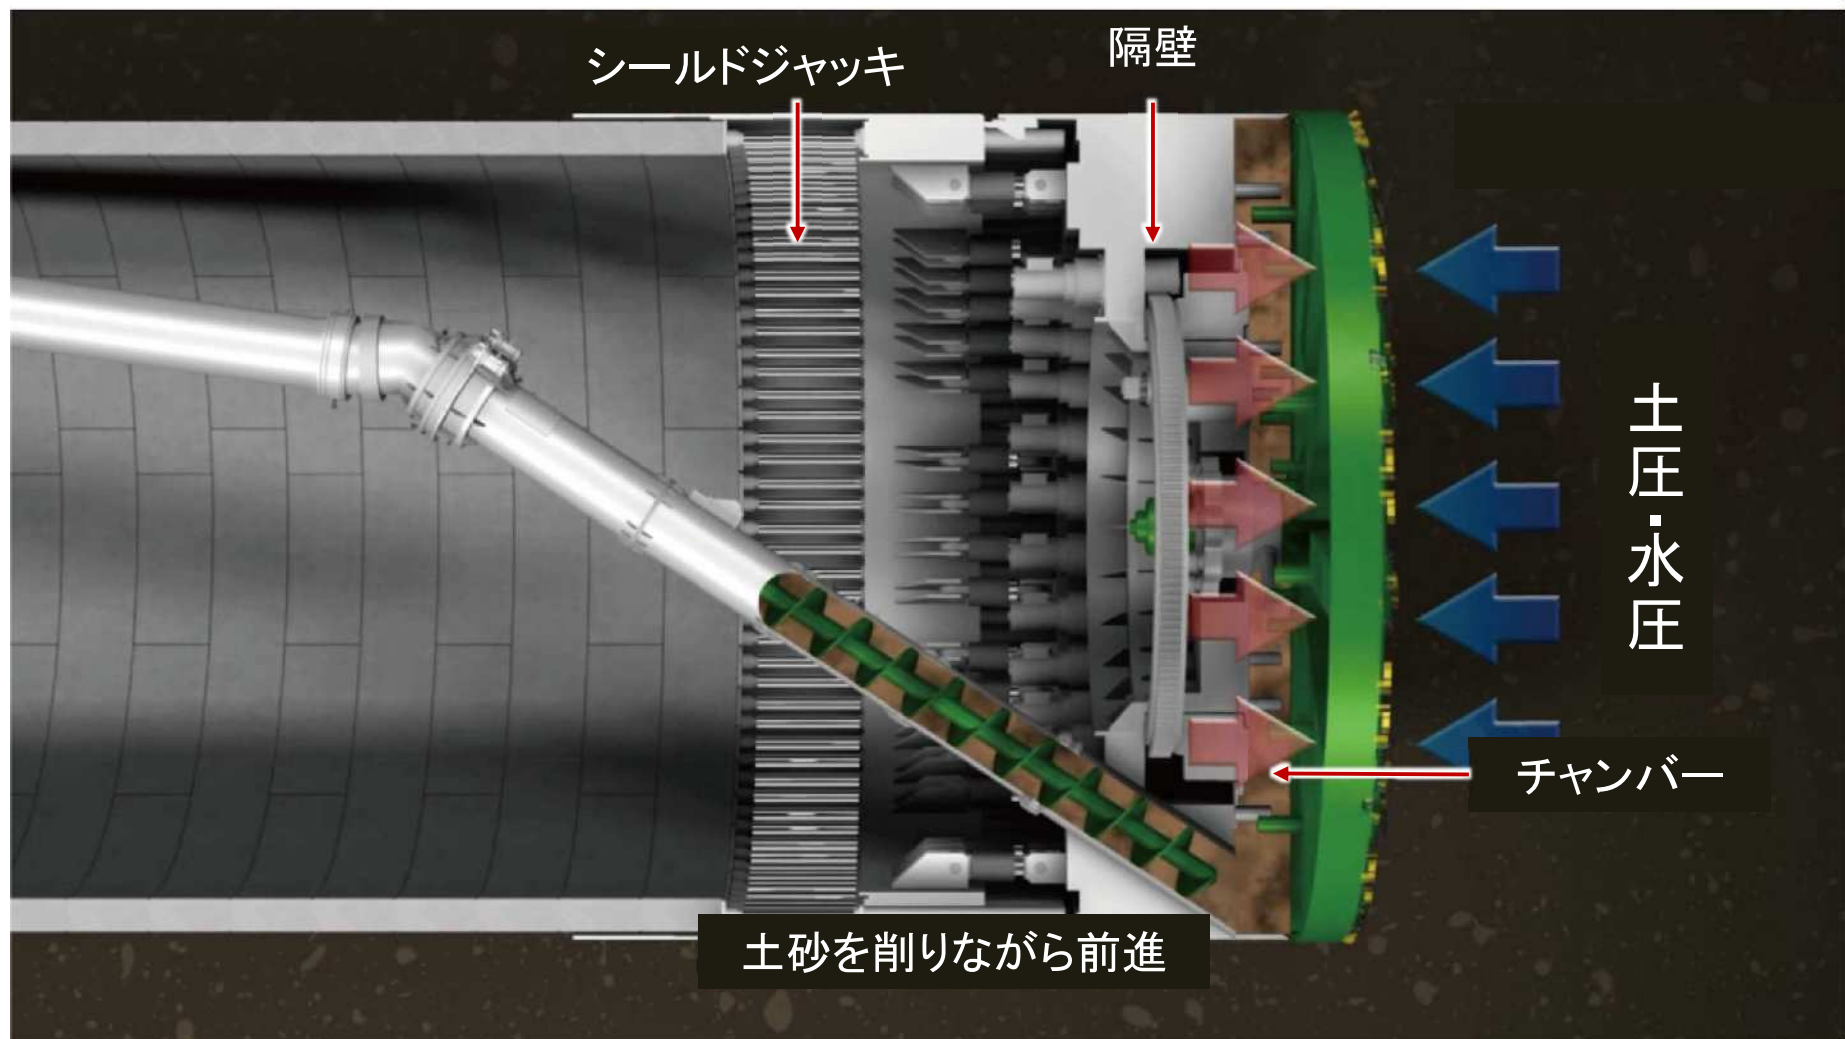

The background features a large, light blue circular logo. The logo consists of a thick blue arc on the left and a stylized blue shape on the right that resembles a crown or a flame. In the center of the circle, the words "TAKYU" and "KING" are written in a light blue, sans-serif font, stacked vertically.

2. 地表面陥没事象等について

東名側本線トンネル工事のこれまでの掘進状況

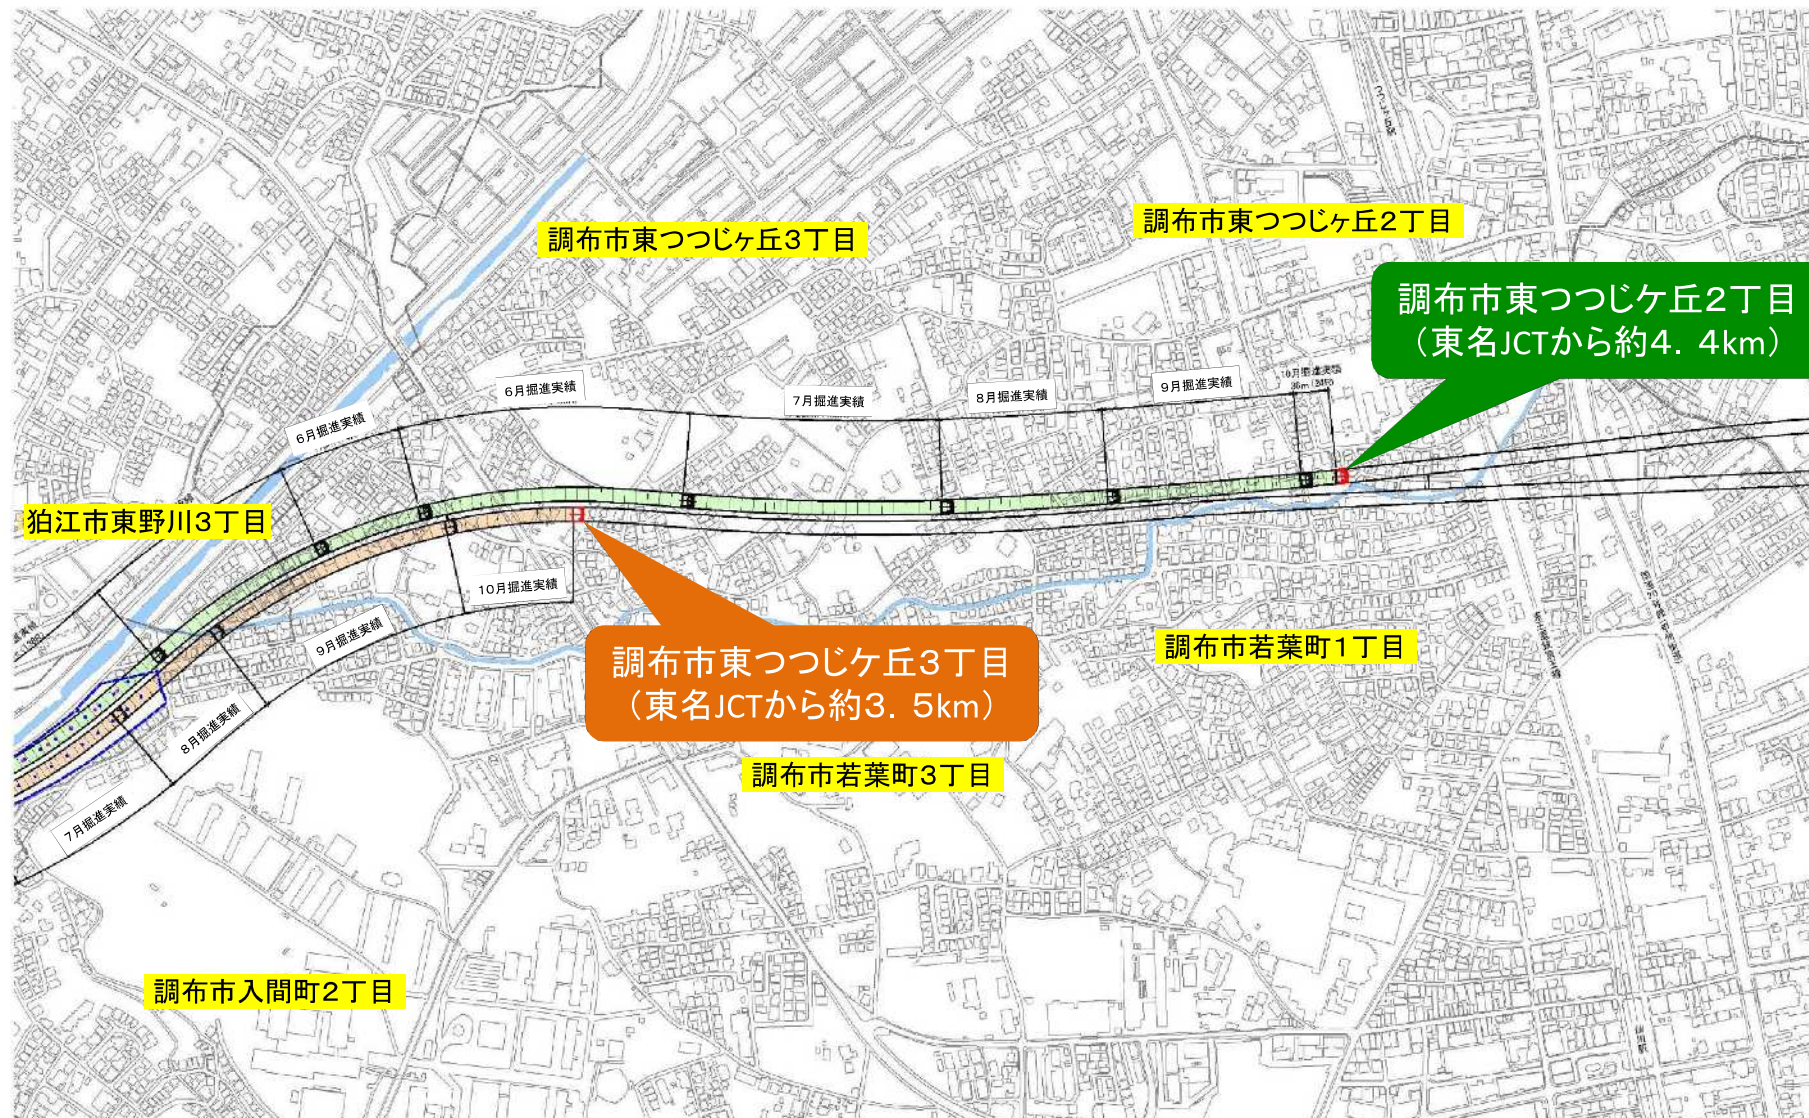


The background features a large, light blue watermark of the Tokyo Ring logo. It consists of a circular ring with a stylized '3' shape on the right side, and the words 'TOKYO RING' in a light blue, sans-serif font centered within the ring.

陥没事象の経緯と現在の状況


陥没事象の状況

① 位置図

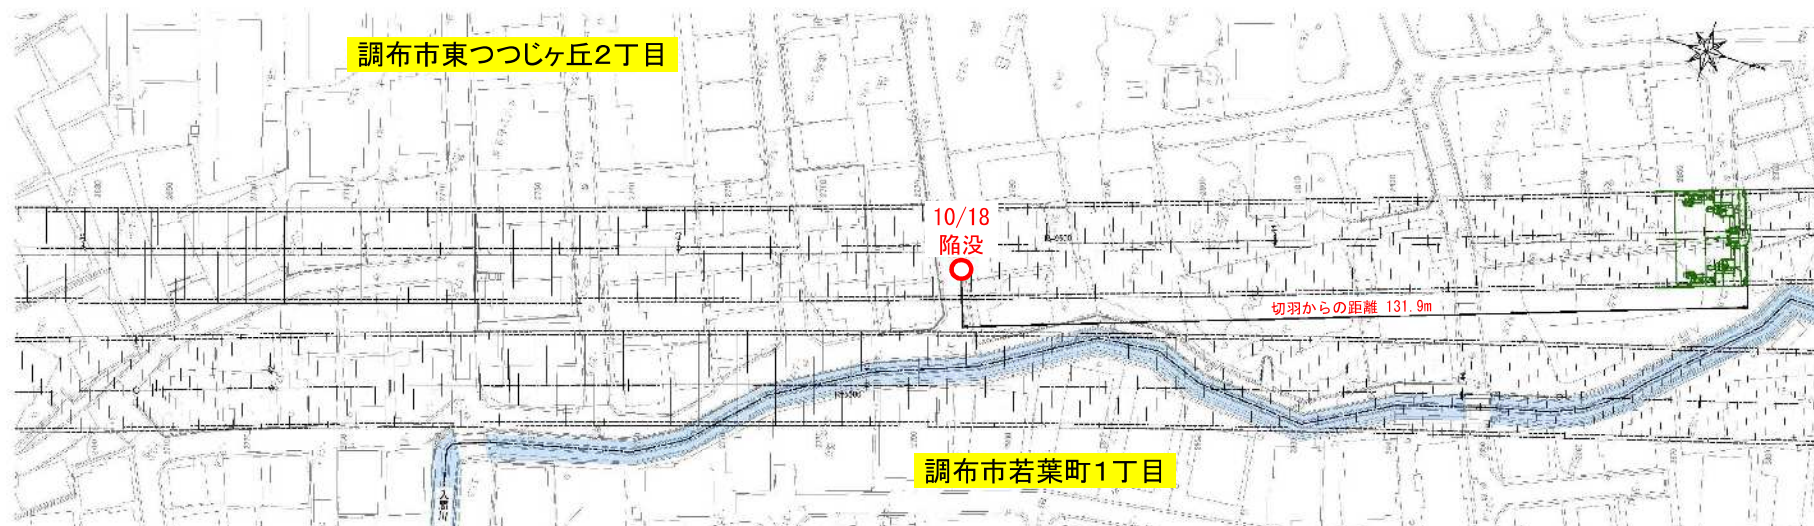

縦断図 S = 1:800

② 縦断図

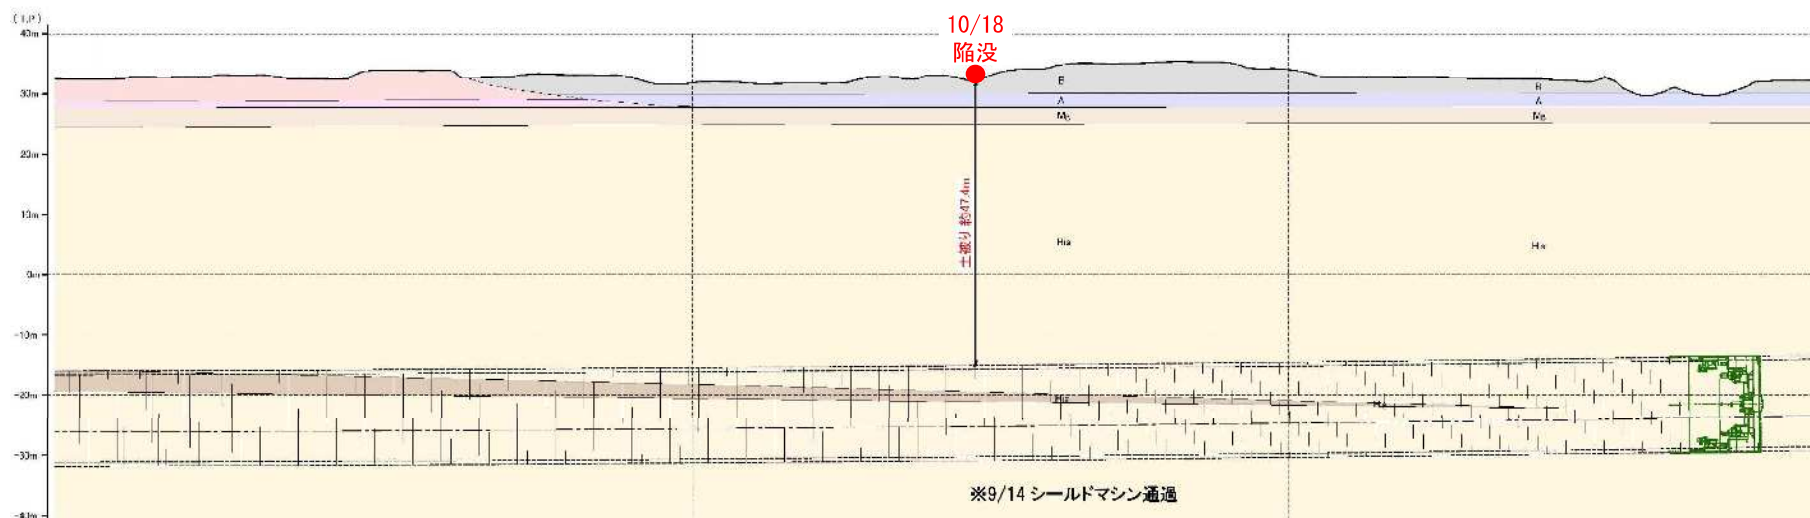

陥没事象の状況


③ 事象発生の時系列

日付	時刻	内容
10月17日	夕方	定点観測している地表面観測では、特に変化が無いことを確認
	9:30	工事業者が巡回中に当該箇所を地表面沈下を確認
	11:50	NEXCO 東日本・現場担当者が現場に到着
	12:20	調布警察が現場に到着・市道通行規制開始
	12:30	地表面の陥没を確認
	13:30	NEXCO 東日本が周辺住民に避難要請を開始
	10月18日	13:50
16:00		NEXCO 東日本がトンネル専門家による措置として、砂で埋める事の見解を伺い、了解を得、事業者として埋める方針を決定
16:40		NEXCO 東日本が応急措置として、砂による埋土を指示
17:00		NEXCO 東日本が明日以降のシールドトンネル工事の一時中止を指示
17:00		NEXCO 東日本が当該箇所の陥没について記者発表
10月19日	4:25	応急措置としての砂による埋土が完了
	15:00	第2回東京外環トンネル施工等検討委員会、第1回東京外環トンネル施工等検討委員会審議委員会（閉会）
10月20日	13:00	NEXCO 東日本が陥没箇所周辺での空気空洞調査開始

※以降、陥没箇所等の現地状況の確認を実施


陥没事象の状況

⑤ 地質状況

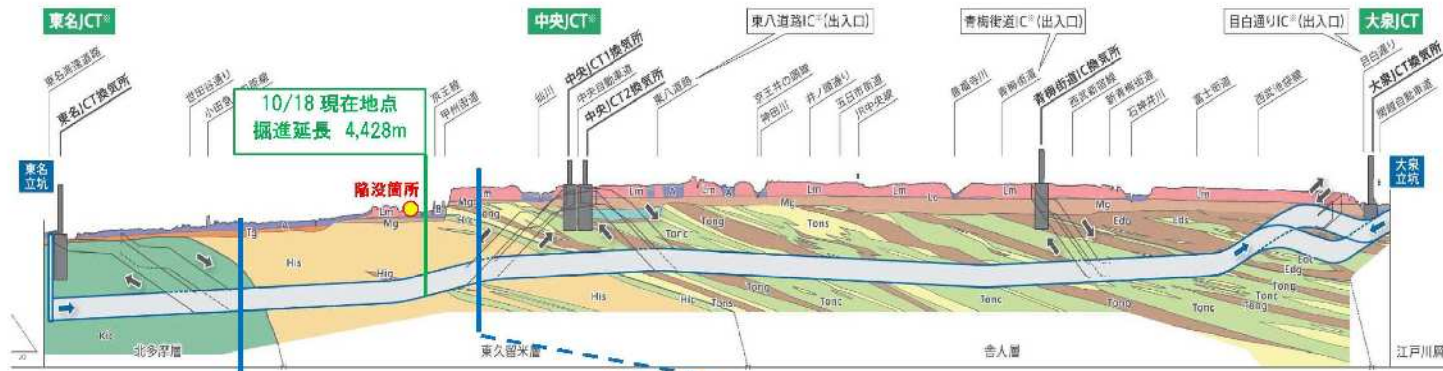

凡 例

地層年代	地層名	地層記号	層記
完新世	埋土・土	F	埋土・埋り土
	沖積層	A	扇状地・沖積土、砂礫土
	埋土ローム層	Lm	大山形埋土
	ローム層・埋土	Ls	高二形・埋土ローム層
	北川層	Ta	砂 礫
	武蔵野層	Wz	砂 礫
	旧第三紀	Sotz	扇状地の埋り土
		Sotk	砂 礫
	中新世	Ecc	凝灰土
		Eco	凝灰土・砂礫層を伴った砂、凝灰土の礫層等
Ecr		砂礫	
Tona		凝灰土	
Tonc		砂 礫	
Tong		砂礫	
二級新第三紀	His	凝灰土	
	Hic	凝灰土・砂礫層を伴った砂、凝灰土の礫層等	
	Hig	砂礫	
古第三紀	Hic	凝灰土	
	Hic	凝灰土	

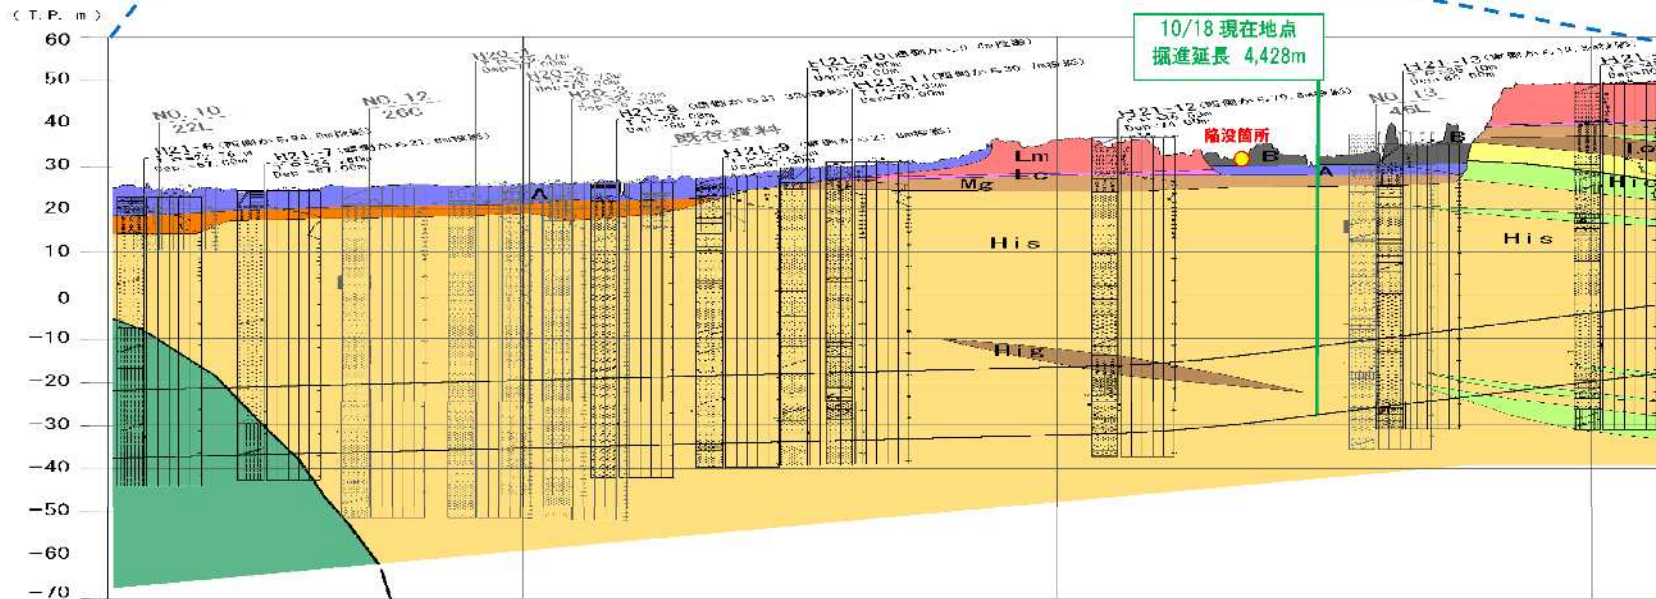

陥没事象の状況

⑥ 陥没状況写真

令和2年10月18日に調布市東つづじヶ丘2丁目において、道路の陥没事象が発生した。
9時30分頃から沈下発生を確認し、12時30分頃陥没が発生した。



写真1 陥没箇所の事前状況写真(2020年7月30日)



写真2 陥没箇所(2020年10月18日_9:30水たまり)



写真3 陥没箇所(2020年10月18日_11:50_舗装亀裂)



写真4 陥没箇所(2020年10月18日_12:30)



写真5 陥没箇所(2020年10月18日_13:00_東側から撮影)



写真6 陥没箇所(2020年10月18日_13:00_西側から撮影)

陥没事象の状況

⑦ 応急復旧状況

陥没箇所については、緊急対策として砂を用いた埋め戻しを行い、簡易舗装を実施した。



写真1 陥没箇所の応急復旧対応状況(埋戻し)



写真2 陥没箇所の応急復旧対応状況(埋戻し)



写真3 陥没箇所の応急復旧対応状況(埋戻し)



写真4 住宅下水管復旧状況






写真5 陥没箇所の応急復旧対応状況(埋戻し完了)



写真6 陥没箇所の応急復旧対応状況(舗装完了)

陥没事象の状況

⑧ 陥没形状のイメージ

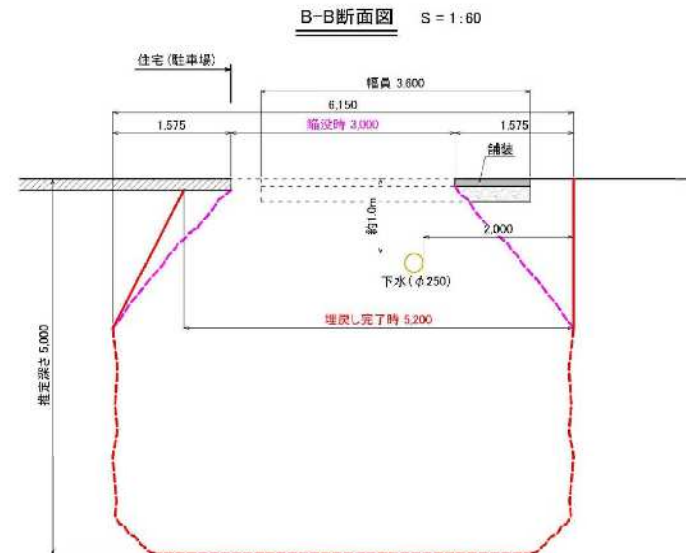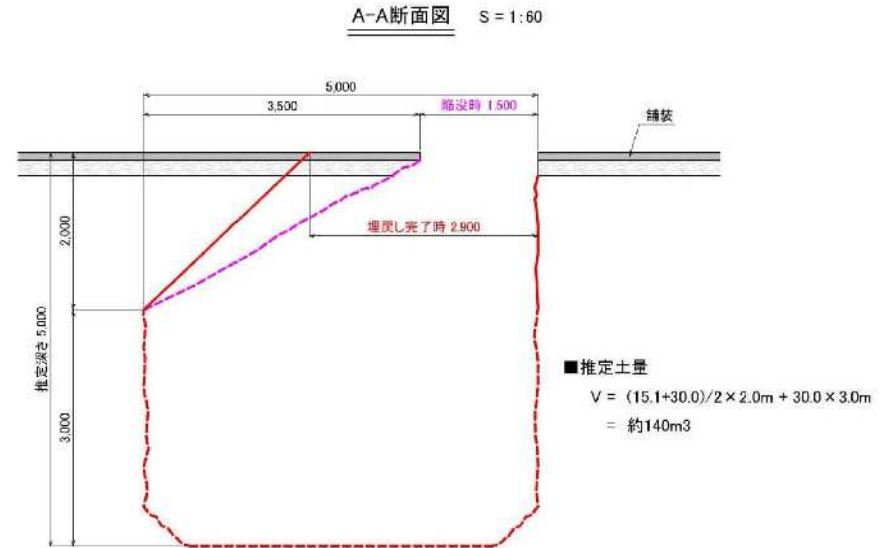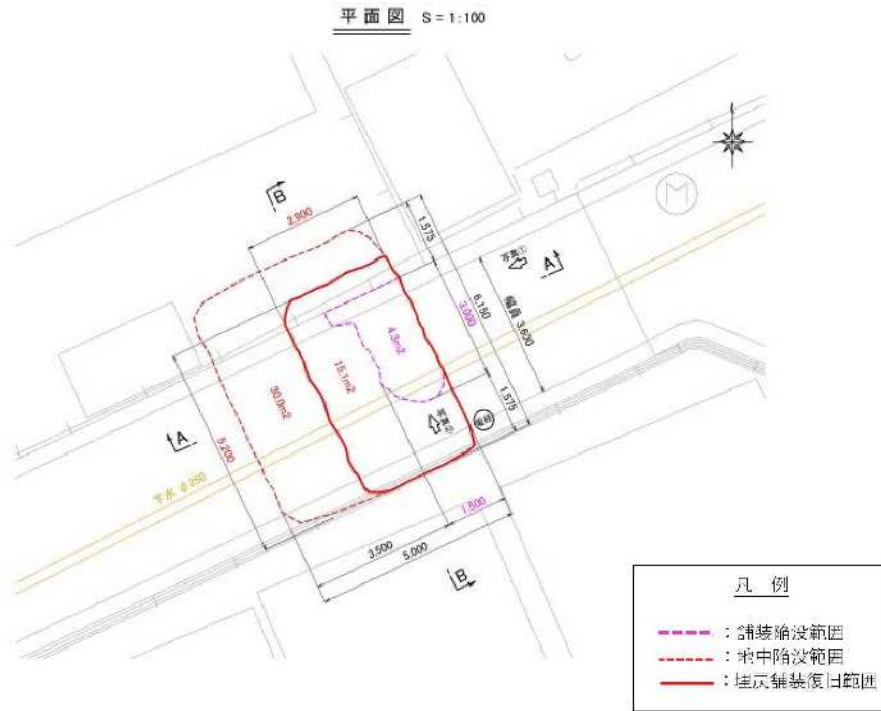

陥没事象の状況

⑨ トンネル坑内の状況(10月18日15時頃撮影)

掘進を行った区間のトンネル坑内にセグメントのひび割れ・漏水などは発生していないことを確認した。



写真1 坑内状況写真(マシン上部)



写真2 坑内状況写真(マシン下部)



写真3 坑内状況写真(陥没位置付近右側)

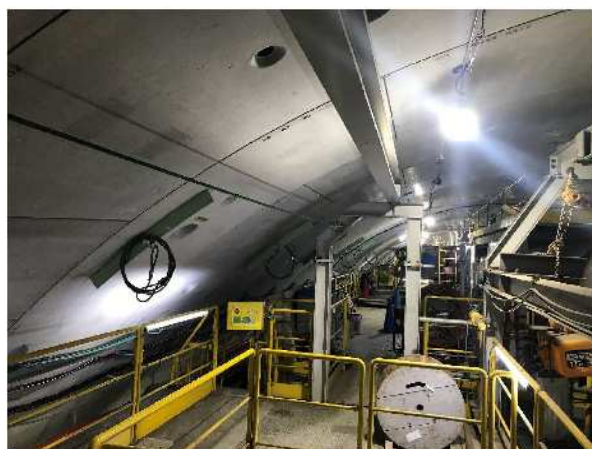


写真4 坑内状況写真(陥没位置付近左側)



写真5 坑内状況写真(陥没位置付近セグメント状態)




10/21の対応

The logo for Tokyo Ring features a large, light blue circle with a stylized, darker blue ring shape inside it. The words "TOKYO RING" are written in a light blue, sans-serif font across the center of the circle. The Japanese text "調査の実施について" is overlaid on the logo in a bold, black font.

調査の実施について

地表面陥没に関する調査の状況

調布市地表面陥没に関する調査の状況

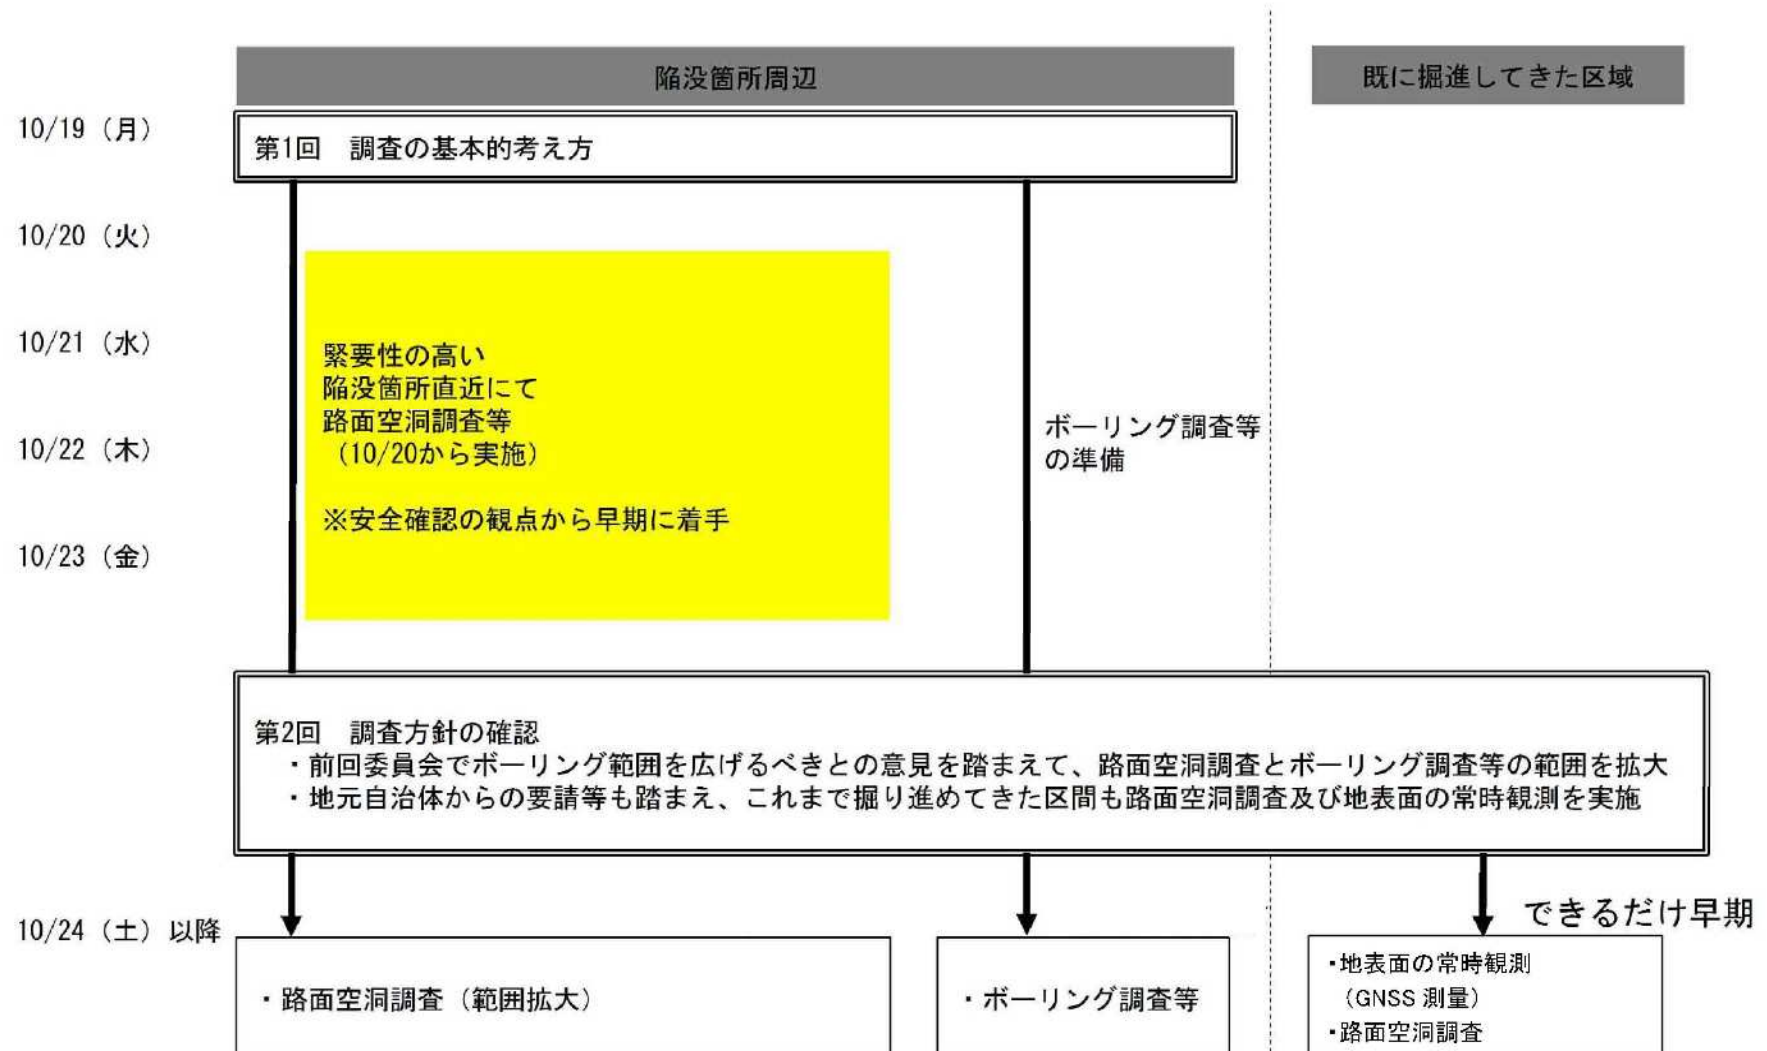


地表面陥没に関する調査の状況

① 原因究明のための調査について

10/18に発生した地表面陥没の原因究明のため、当該陥没箇所及びその周辺道路において地盤状況の確認を行うため、以下の調査を行う。

- ① 路面空洞調査
 - ・「高解像度地中レーダーシステム」を用いて地表面付近の空洞の有無を調査する。
- ② 地盤状況の調査
 - ・コアボーリング調査を行い、地質状況を確認する。
 - ・音響トモグラフィ調査を実施し、深度方向及び断面方向の地盤状況を確認する。
- ③ 地下水状況の調査
 - ・ボーリング調査箇所及び既設の調査孔を用いて、周辺の地下水の状況(水位、流向、流速)を確認する。また陥没箇所から採取した地下水について成分分析を行う。
- ④ 埋設物の状況確認
 - ・陥没箇所周辺の埋設物の状況を企業者とともに確認する。
- ⑤ 地歴、文献、施工データの再確認
 - ・陥没箇所周辺の地歴、文献、施工データを再度確認する。

調査位置については、下図の位置を基本にし、関係者の了承を得た上で実施する。

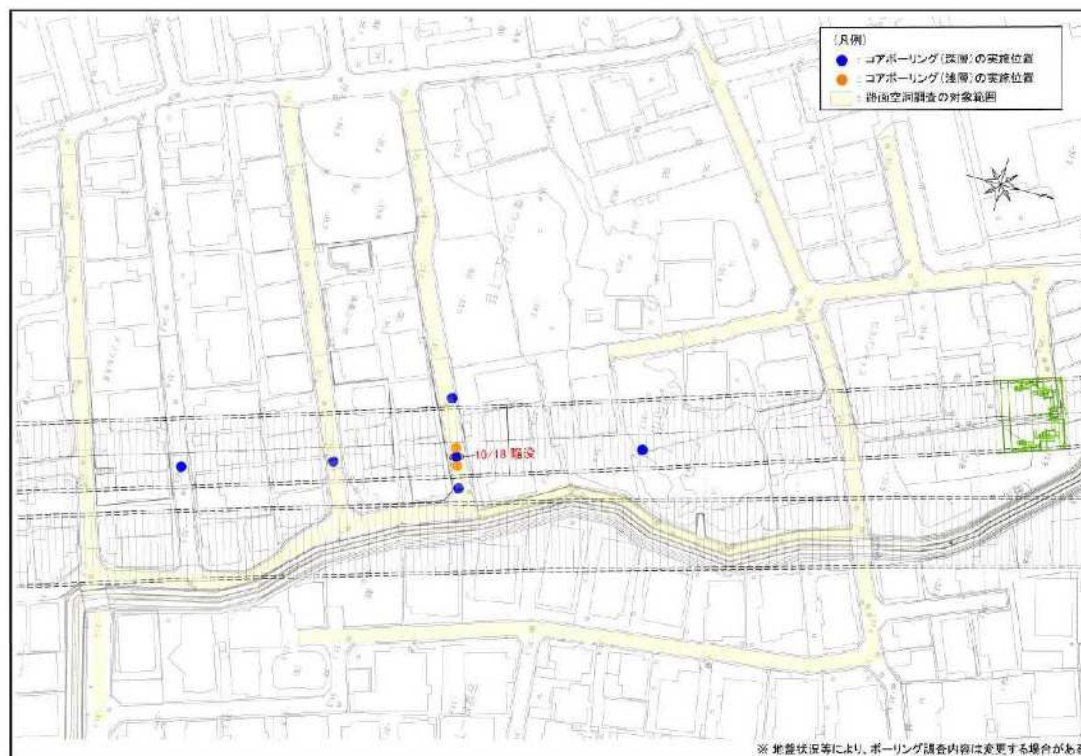

地表面陥没に関する調査の状況

【路面空洞調査】

陥没箇所及び周辺道路を「高解像度地中レーダーシステム」を用いて空洞の有無を調査する。



※道路狭隘部は、ハンディ型の地中レーダーにて計測を実施



【音響トモグラフィ】

音響トモグラフィにより、深度方向及び断面方向の地盤状況を確認する。

計測方法

計測イメージ図


ボーリング孔に設置した発振器から周波数と振幅を制御した縦波（P波）を発振し、地中を伝播してきた波を受信器で受信します。音響トモグラフィ地盤探査は従来技術である弾性波探査と同じ縦波を用いますが、従来技術よりも周波数が高い波（kHzオーダー）を発振受信することができます。

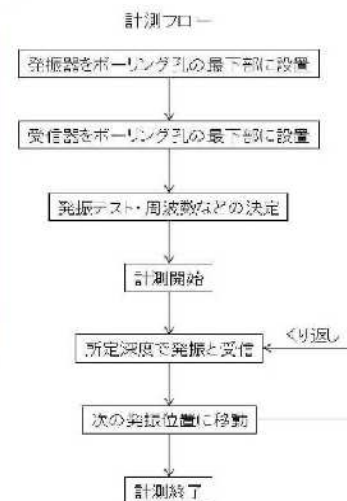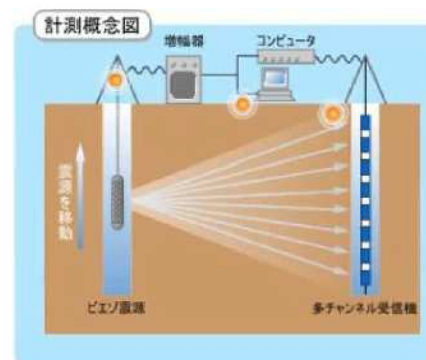

地表面陥没に関する調査の状況

【ボーリング調査について】

- ・陥没箇所における鉛直方向の確認 ⇒ コアボーリングによるサンプリング
- ・陥没箇所周辺における水平方向の確認 ⇒ コアボーリング孔の間の地盤状況を音響トモグラフィにより確認

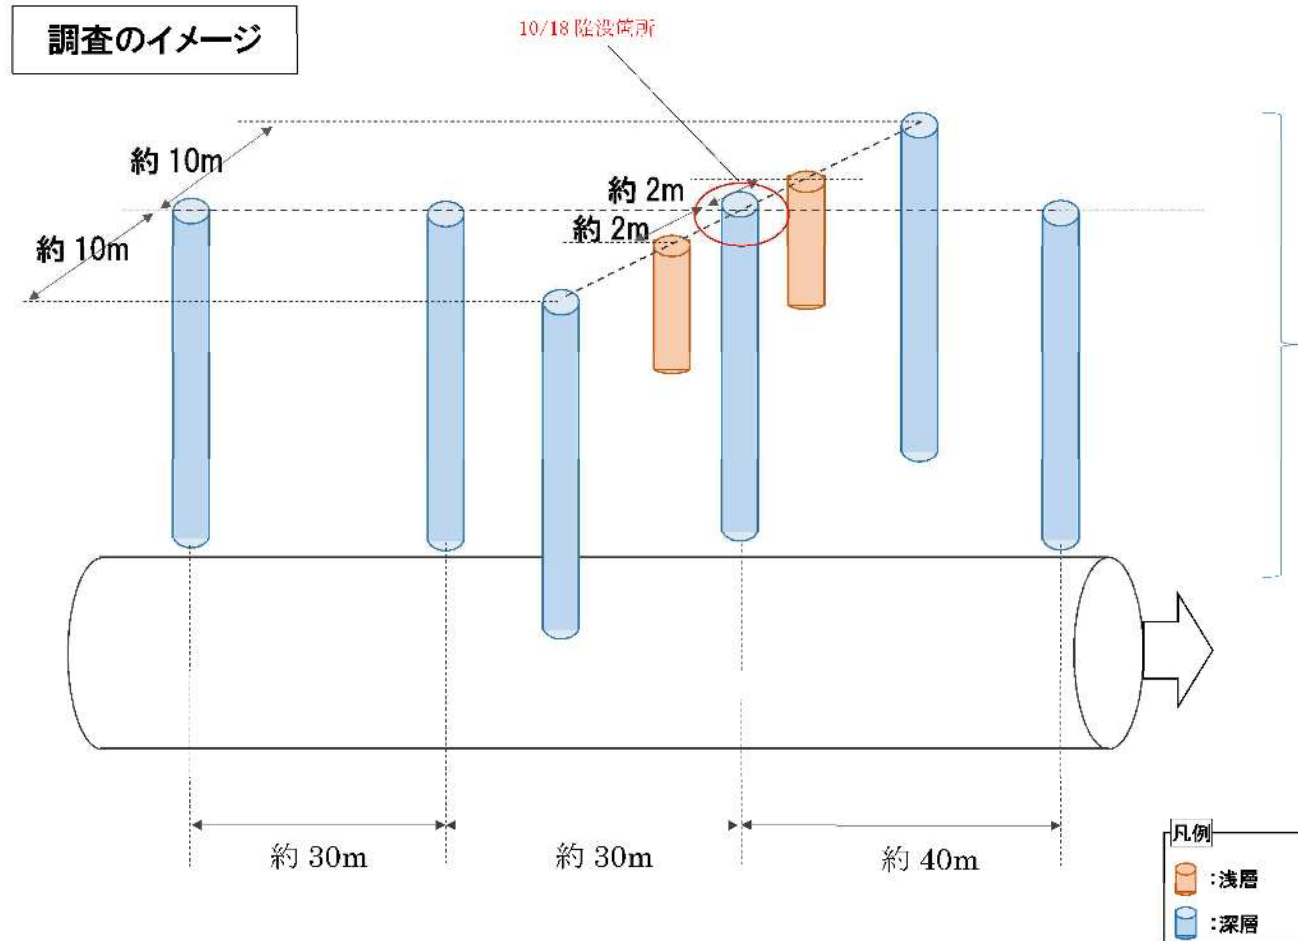

※地盤状況等により、ボーリング調査内容は変更する場合があります。



ボーリング調査イメージ

地表面陥没に関する調査の状況

② これまで掘り進めてきた区間の調査について

これまで掘り進めてきた区間の安全の確認のために、陥没箇所周辺以外の地表面についても常時監視等を実施する。

① 地表面の常時監視

- ・ 地表面変動を常時に観測するためGNSS測量を実施する。
- ・ GNSS測量の実施にあたり、数百メートル単位で固定観測点を設置する予定であり、固定観測点の位置や観測開始等の詳細については、今後、関係機関との協議を実施する。

【GNSS測量】

- ・ 人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムを利用した測量。固定観測点の傾向を確認することができる。


② 路面空洞調査

- ・ 「高解像度地中レーダーシステム」を用いて空洞の有無を調査する。
- ・ 調査は自走式電磁波地中レーダ探査車を走行させて行う予定であり、今後、関係機関との協議を実施する。



地表面陥没に関する調査の状況


③ 調査に伴う通行止めの状況について

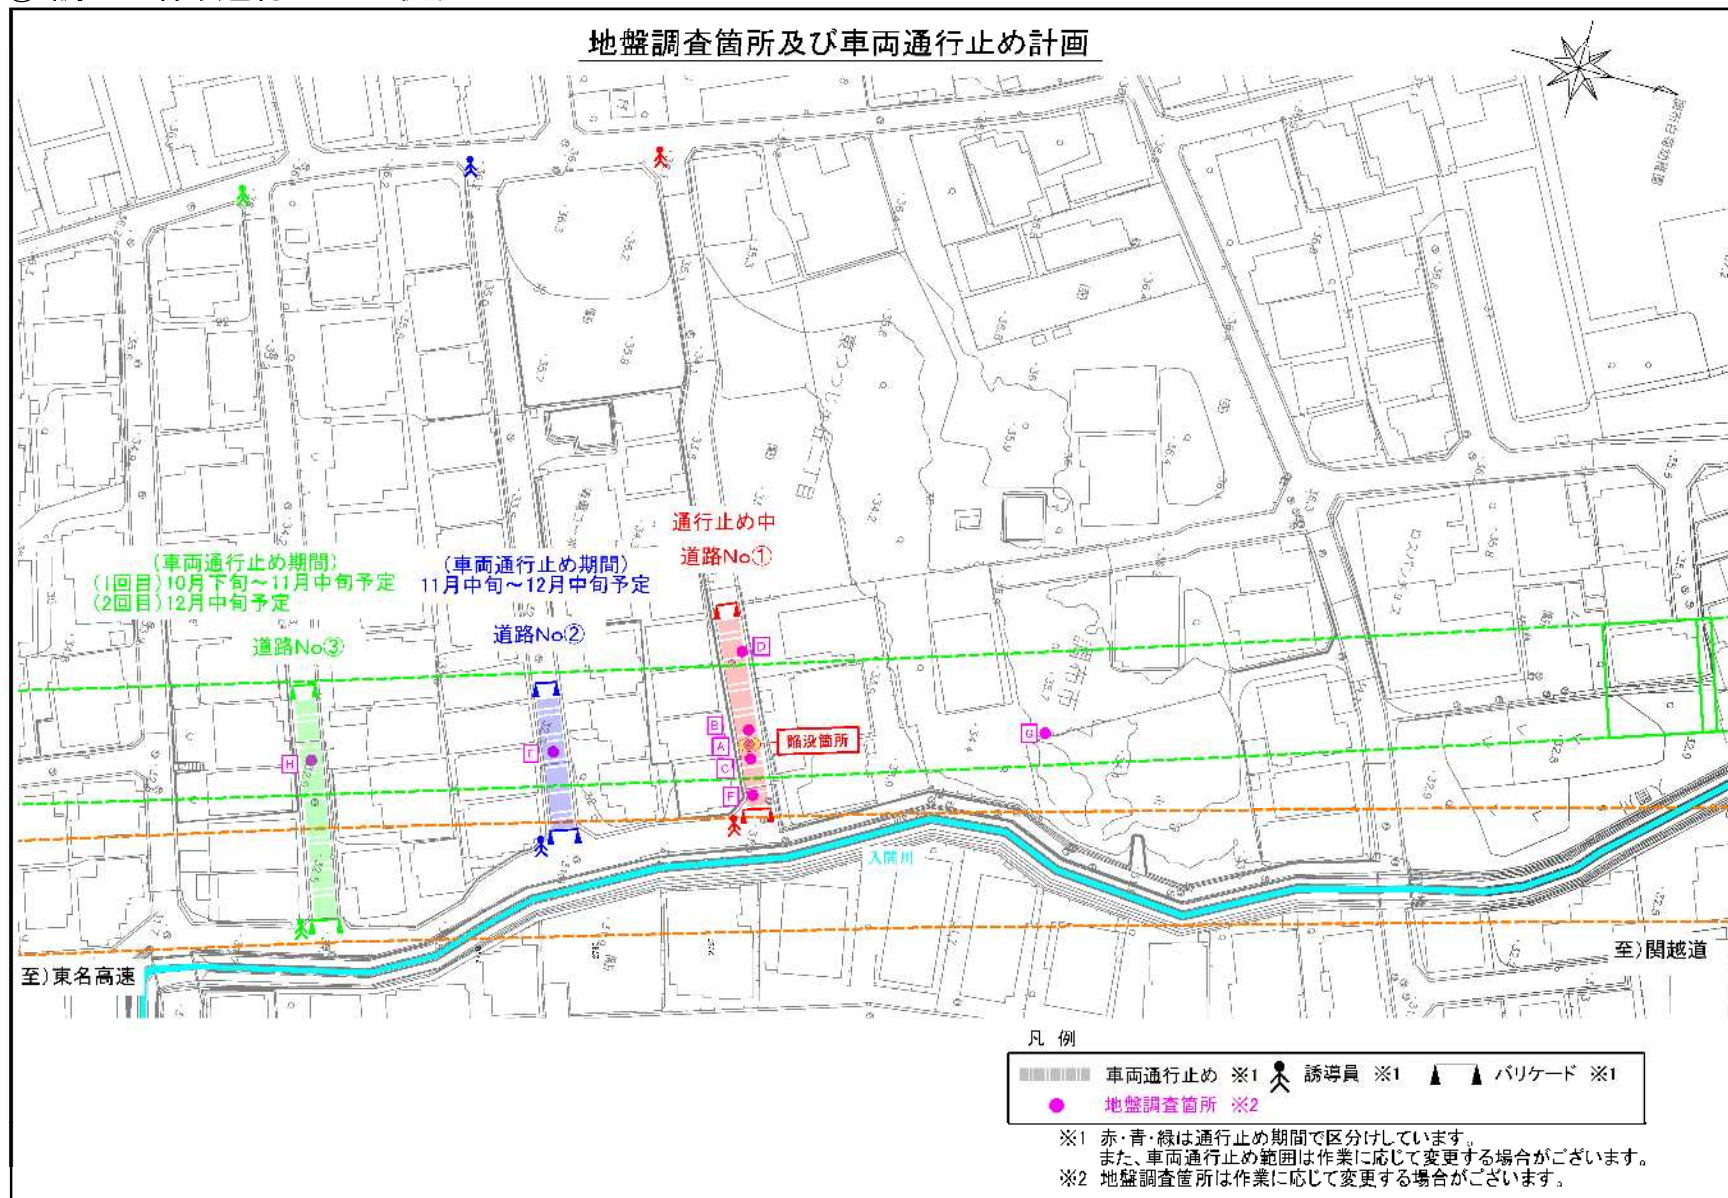

地表面陥没に関する調査の状況

④ 現状の計測、監視の状況について

- ・陥没箇所付近に迂回誘導員を配置し、空洞調査完了までの間、一般車両および関係者以外の通行を規制する。
- ・24時間の巡回監視や日々の地表面計測を継続するとともに陥没箇所の監視を重点的に行う。

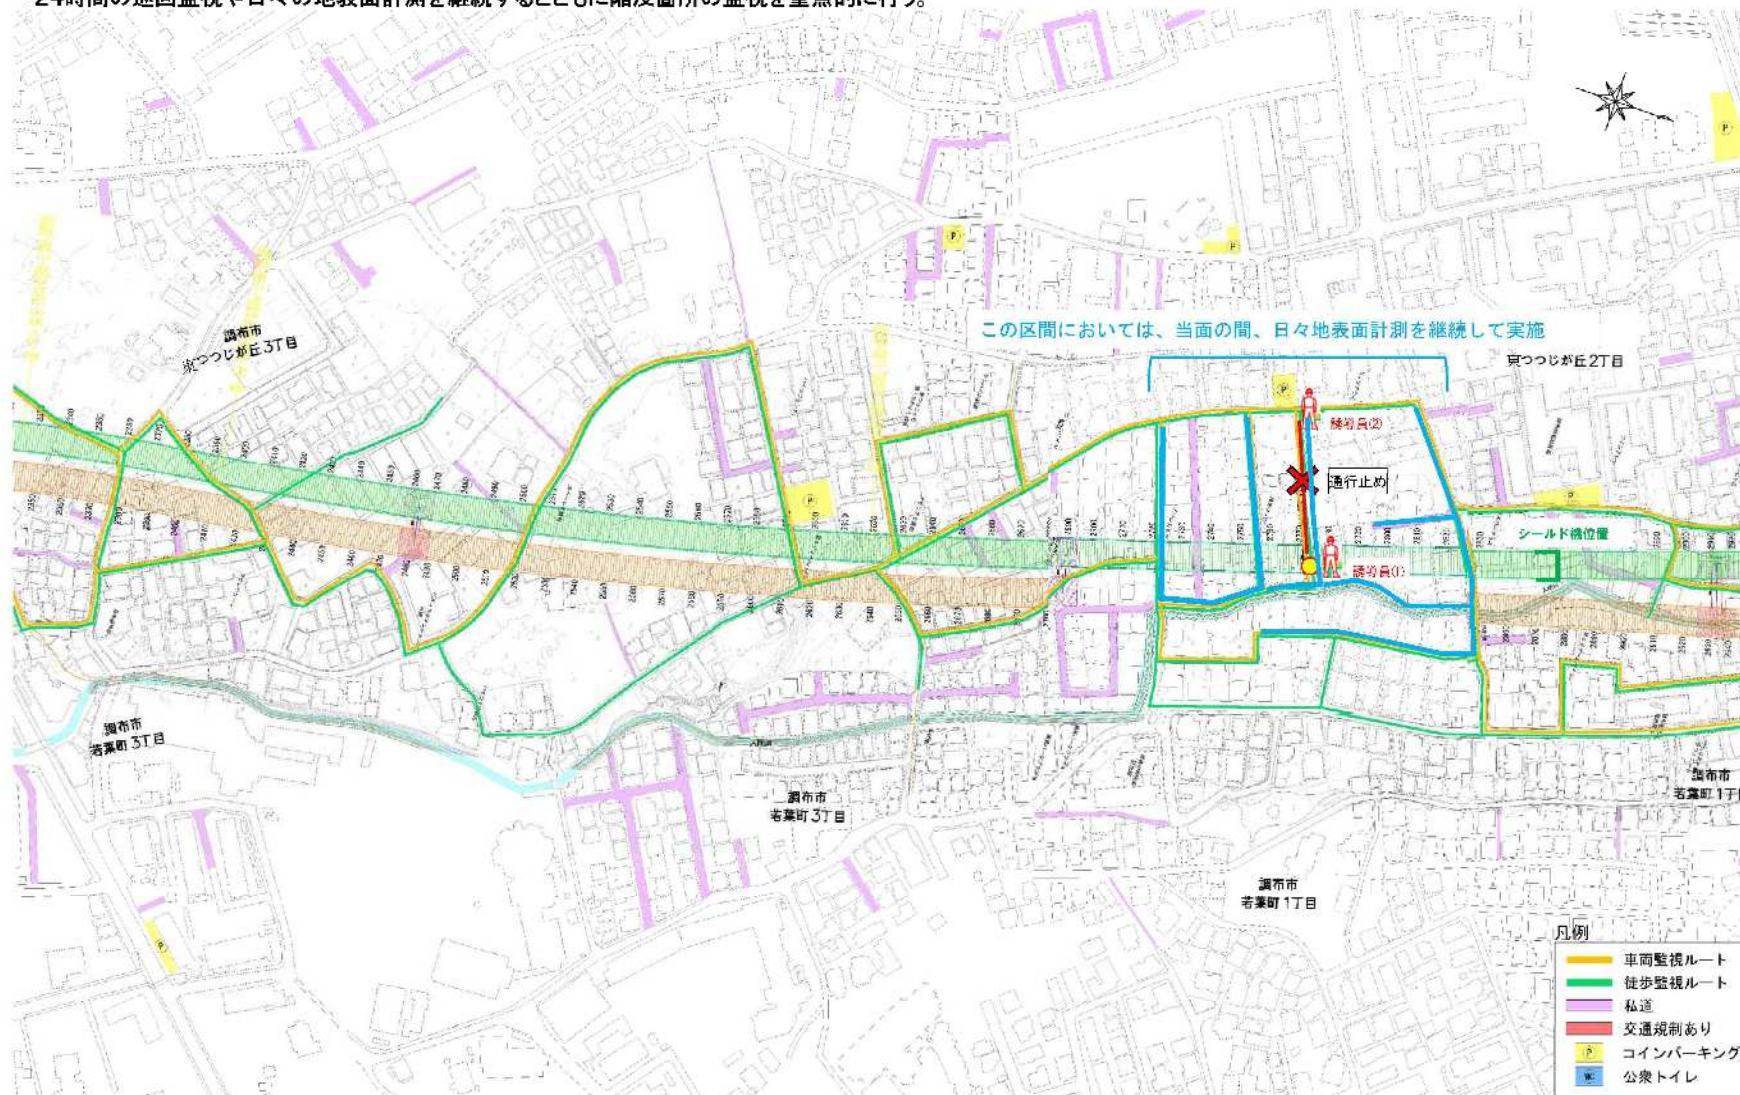

The logo for Tokyo Ring features a large, light blue circle with a stylized, darker blue ring shape inside it. The words "TOKYO RING" are written in a light blue, sans-serif font across the center of the circle.




シールドマシン停止に伴う保全措置

シールドマシン停止に伴う保全措置について

① 現状のシールドマシンの状況

本線シールドトンネル工事	事業者名	現在の状況
A.東名本線（北行）	NEXCO 中日本	停止中
B.東名本線（南行）	NEXCO 東日本	停止中【陥没箇所】
C.大泉本線（北行）	NEXCO 中日本	停止中
D.大泉本線（南行）	NEXCO 東日本	停止中


ランプシールドトンネル工事	事業者名	現在の状況
E.中央 JCT A ランプ	国土交通省	掘進中
F.中央 JCT H ランプ	国土交通省	掘進中
G.大泉 JCT F ランプ	NEXCO 東日本	掘進中

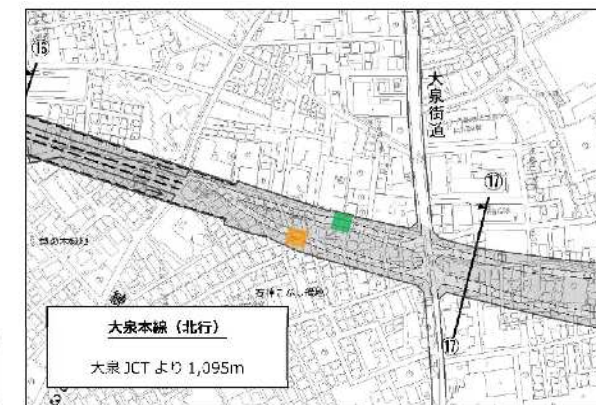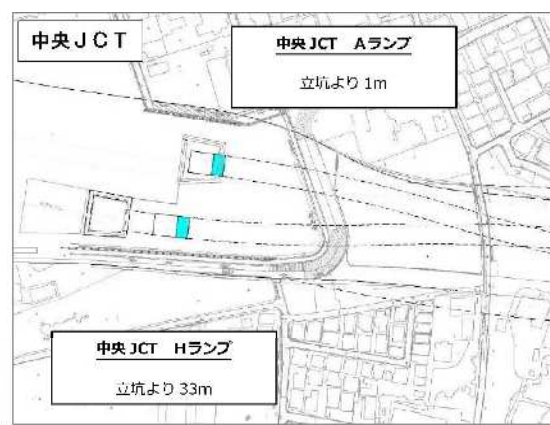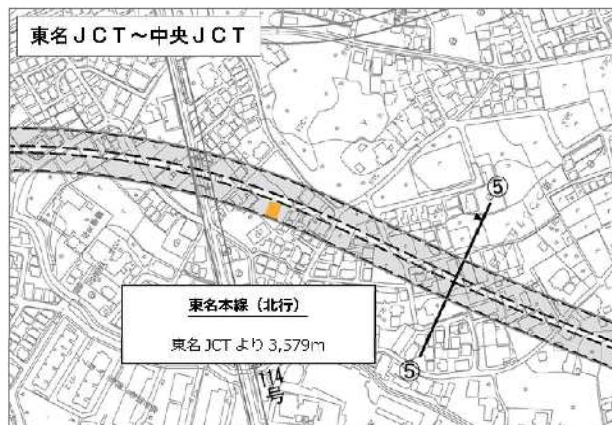

シールドマシン停止に伴う保全措置について

② シールドマシンの停止において安全確保のため配慮すべき事項

① チャンバー内の圧力低下 [A～G]	チャンバー内において、気泡が破泡する等により圧力が低下し、周辺土砂がチャンバー内へ流入することについて安全上の配慮が必要
② チャンバー内の固結 [C、G]	地盤改良区間で停止した場合、掘削土に含まれるセメント分によりチャンバー内が固結するため、チャンバー内の圧力を適正に保持する必要。
③ オーバーカット分のすきま [C、G]	オーバーカット分のすきまによる地表面の沈下を防止するため、シールドマシンの最小限の移動が必要。
④ 立坑内への止水等 [E]	掘進初期段階のため、立坑への止水等を止水シール（ゴム）のみで行っており、より確実に止水を行うための安全上の配慮が必要。また、仮セグメント等で推進反力を確保している状況であり、安全上の配慮が必要。

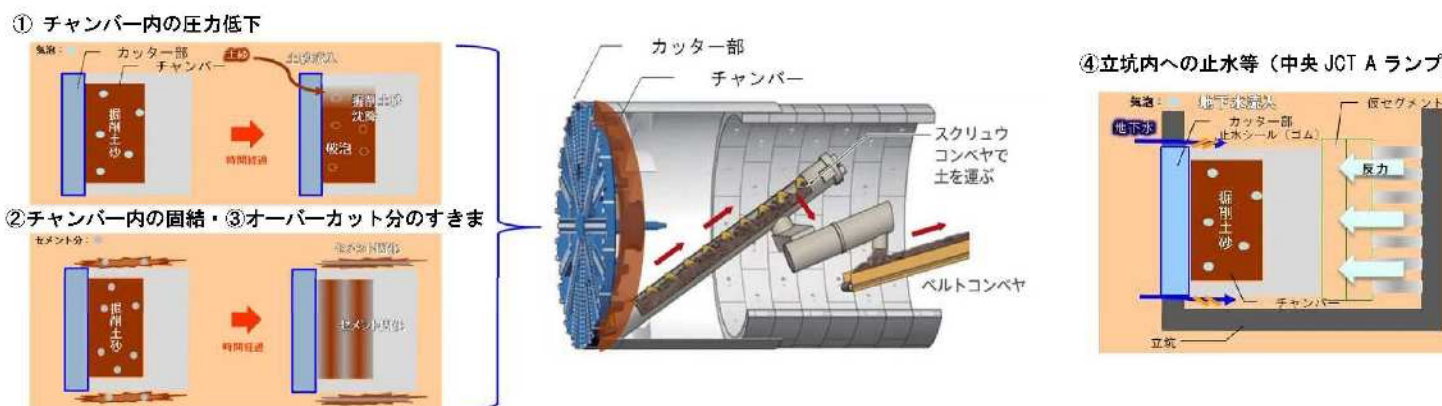

③ 保全措置

上記配慮すべき事項への安全対策として以下の措置を行う。

チャンバー内の土砂の置き換え等	チャンバー内の圧力を適正に保つために、チャンバー内に加泥材を注入する目的で必要最小限の掘進を行う。 地表面の沈下を防ぐための、必要最小限の掘進を行う。 中央 JCT A ランプは、確実に止水が可能となり、シールドマシンのバックリングを防止するための必要反力を本セグメントで受けられる位置まで必要最小限の掘進を行う。
チャンバー内の土砂の攪拌	チャンバー内の泥土の分離を防止し、チャンバー内の圧力を適正に保つために、定期的にかッターを回転させて土砂を攪拌する。 地盤改良区間での掘削土に含まれるセメント分の固化を防止するため、定期的にかッターを回転させる。

シールドマシン停止に伴う保全措置について

④ 保全措置の実施箇所

以下の箇所において保全措置を実施する。




本線シールド トンネル工事	事業者名	保全措置	
		カッター 回転	掘進
東名本線（北行）	NEXCO 中日本	実施	完了
東名本線（南行）	NEXCO 東日本	実施	—
大泉本線（北行）	NEXCO 中日本	実施	完了
大泉本線（南行）	NEXCO 東日本	実施	—

ランプシールド トンネル工事	事業者名	保全措置	
		カッター 回転	掘進
中央 JCT A ランプ	国土交通省	実施	実施
中央 JCT H ランプ	国土交通省	実施	完了
大泉 JCT F ランプ	NEXCO 東日本	実施	完了

位置図



● 平面図

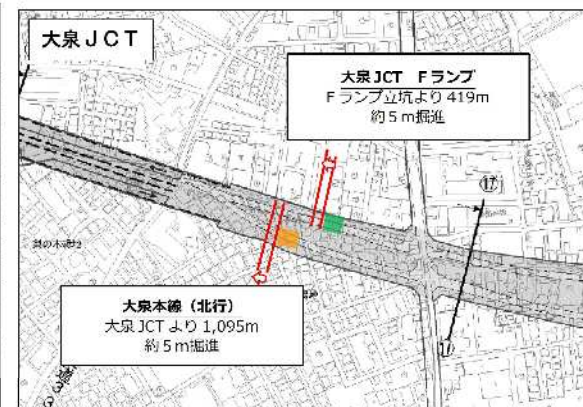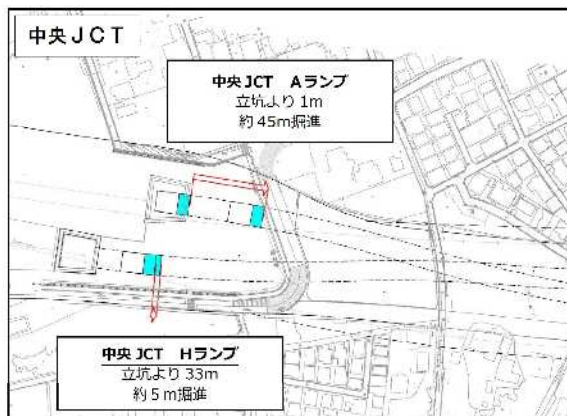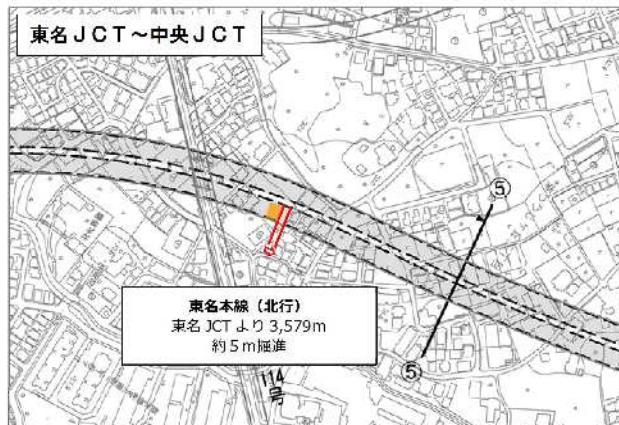

The logo for Tokyo Ring is a large, light blue circle. Inside the circle, the words "TOKYO" and "RING" are written in a light blue, sans-serif font, stacked vertically. To the right of the circle, there is a stylized, light blue graphic element that resembles a ring or a partial circle.


新たに確認された地中の空洞について

地表面陥没個所周辺の地盤調査で確認された地中の空洞について


1. 空洞を確認した経緯について

① 位置図

令和2年10月18日に発生した陥没事象の原因究明のために実施していたボーリング調査中に、下図の調査ボーリング⑤において、地表からの深度約5mの位置に空洞の可能性を確認した（令和2年11月2日）。

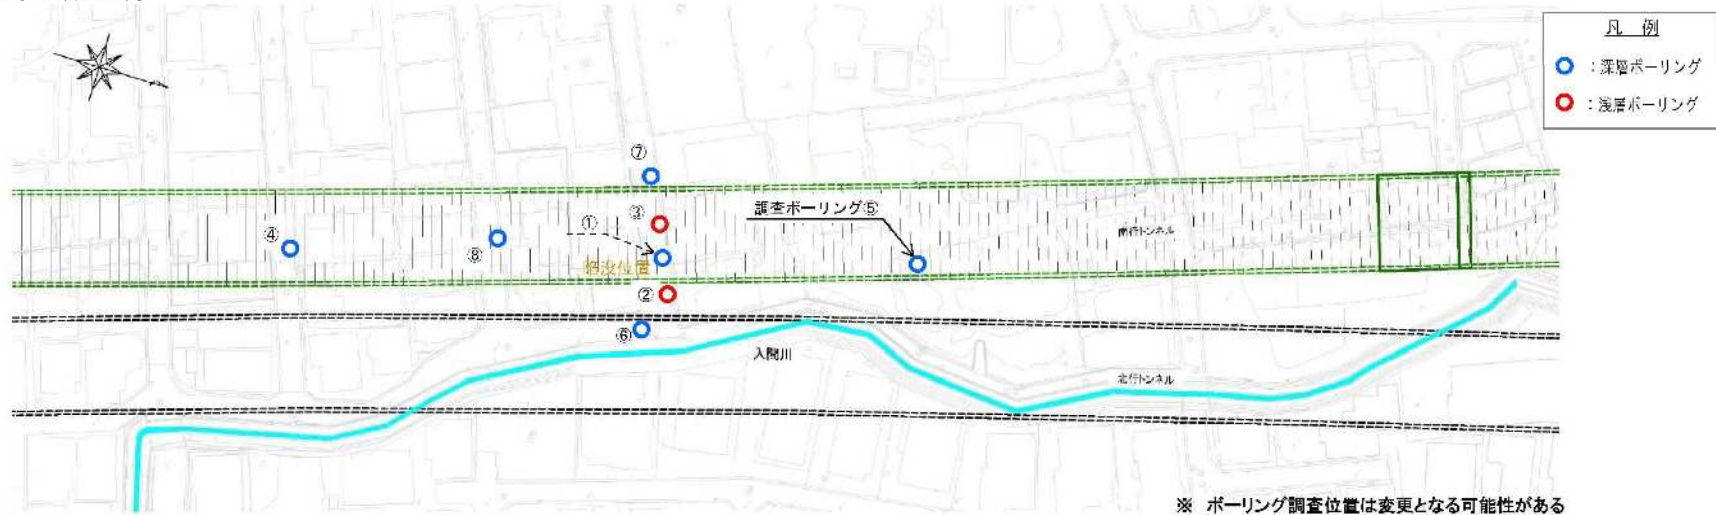

② 縦断図

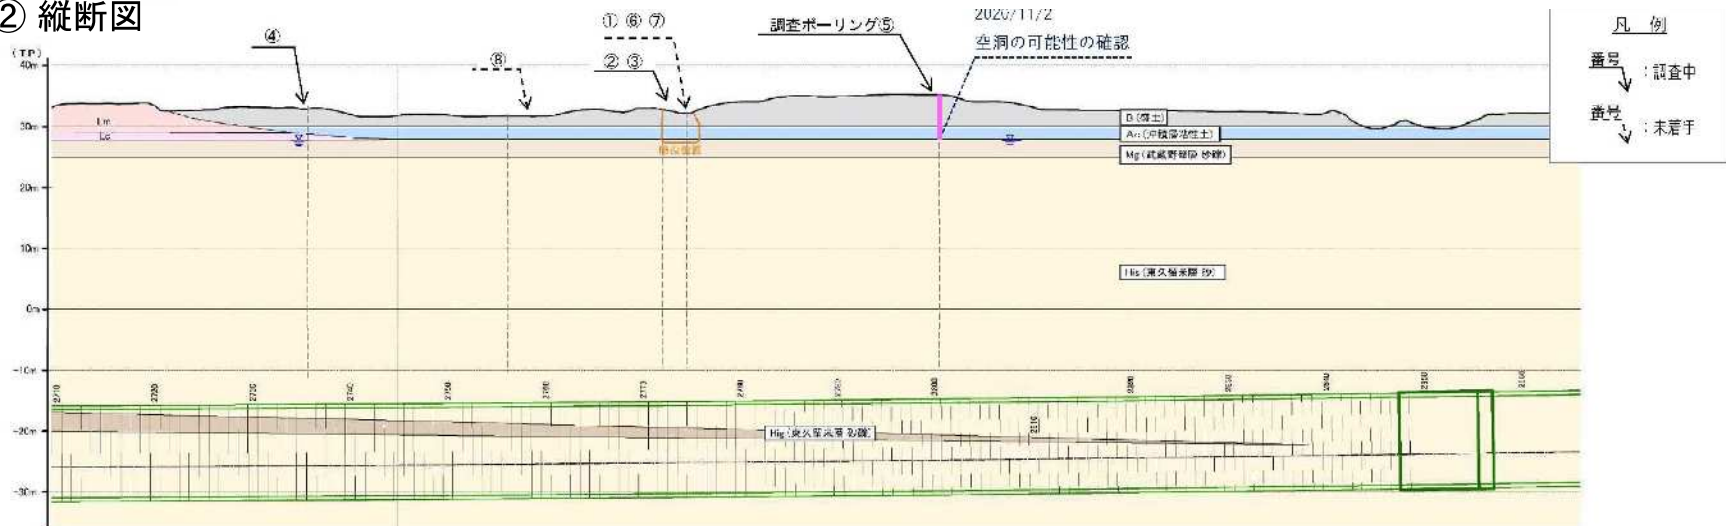

地表面陥没個所周辺の地盤調査で確認された地中の空洞について

③ 時系列

日付	時刻	内容
11月2日	12:20	陥没箇所から約40m北にて、ボーリング調査中に空洞の可能性を確認(地下約5m)
	14:00	空洞範囲の調査に着手 ・貫入調査(スウェーデン式リウンディング試験)を実施 ⇒地表面の地盤が固く調査が難航
	17:00~	常時監視体制を構築(以降体制継続) ・監視員を常駐し、地表面の常時観測を実施 ・1時間ごとの水準測量を実施
11月3日	10:00~16:00	レーザースキャナ等による調査実施 ・地下水面上の確認の結果、幅約4m×長さ約30mの空洞を確認 NEXCO 東日本が有識者に空洞の対応について見解を伺う。 [有識者見解] ・空洞の状況・大きさから、直ちに地表面に変状を及ぼすものではなく、緊急的な対応は必要ないが、空洞は早期に充填することが望ましい
11月4日	10:00~12:00	NEXCO 東日本から近隣住民へ説明

地表面陥没個所周辺の地盤調査で確認された地中の空洞について

2. 空洞調査概要について

地表からの深度約5m位置に空洞がある可能性が確認されたため、次の調査により空洞の広がり等について確認を行った。

調査項目

スウェーデン式サウンディング試験(SWS)

概要

地表面からロッドを貫入し空洞範囲を探査

結果

地表からの深度約 2.5 m以深を貫通できず、硬質粘土層の存在を確認



写真1 半自動式SWS試験

調査項目

ボアホールカメラ観察

概要

空洞が確認されたボーリングロッド内にカメラを挿入して空洞内部の状況を確認

結果

地下水の存在を確認



写真2 ボアホールカメラ観察

調査項目

3Dレーザースキャニング計測

概要

ボーリングロッド内からレーザー測距器をいれ空洞内面の形状寸法を計測

結果

レーザースキャニングで空洞の形状大きさを確認



写真3 3Dレーザースキャニング装置

調査項目

地下水採取

概要

地下水の成分分析を実施 (成分分析中)

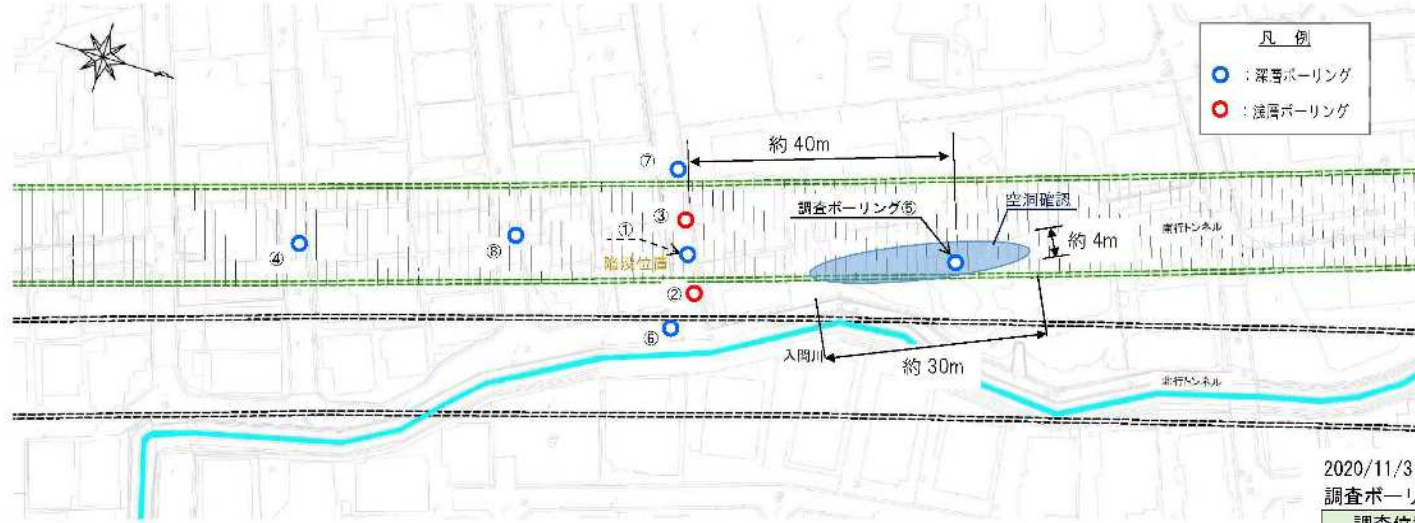


写真4 地下水採取

地表面陥没個所周辺の地盤調査で確認された地中の空洞について

3. 空洞の調査結果について


① 空洞形状



2020/11/3 現在
調査ボーリング実施状況

調査位置	削孔深度
①	—
②	14 m
③	9 m
④	7 m
⑤	5 m
⑥	—
⑦	—
⑧	—

※ ボーリング調査位置は変更となる可能性がある

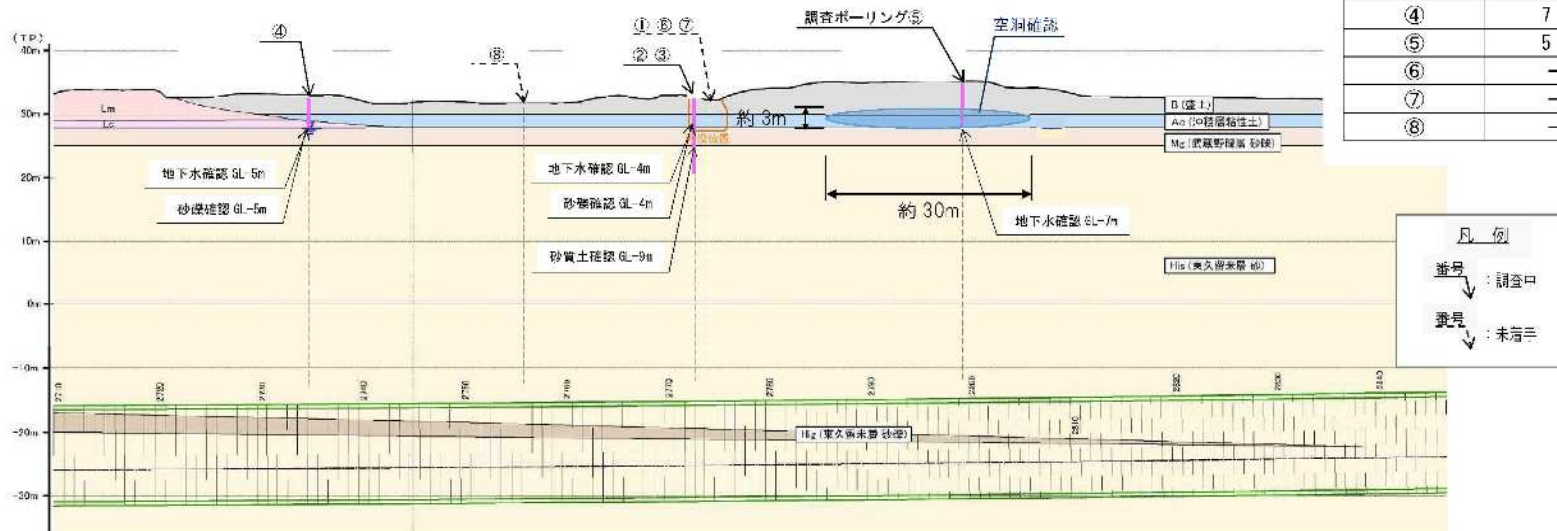

※今回ボーリング調査は調査中であることから、上図の地質縦断面には反映されていない

地表面陥没箇所周辺の地盤調査で確認された地中の空洞について


4. 空洞箇所の今後の対応及び調査・監視について

① ゆるみ範囲の確認

- ・空洞箇所のトンネル上部の地盤の状況を確認するため、ボーリング調査を行う。また比較用のボーリングを追加する。
- ・空洞箇所周辺の空洞やゆるみを確認するため、削孔による空洞有無の確認や音響トモグラフィ調査を行う。

② 監視体制

自動測量を早急に配置し、空洞箇所の充填完了まで、空洞箇所の24時間監視を行う。

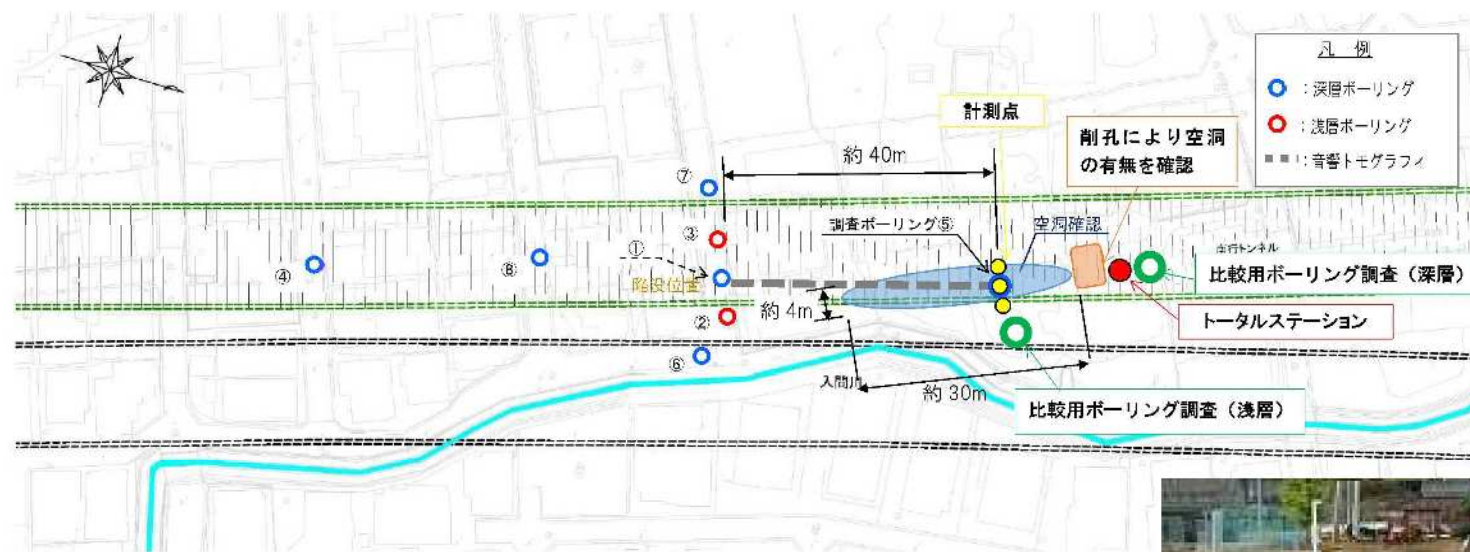

※ ボーリング調査位置は変更となる可能性がある



自動測量イメージ(トータルステーション)

お問合せ先

お問い合わせ内容	お問い合わせ先(代表)
<ul style="list-style-type: none"> ・本線トンネル工事に関してお気づきの点があった場合 	<p>東名発進 本線トンネル東名北工事担当 TEL:03-5727-8511 (24時間工事情報受付ダイヤル)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・地下室・井戸の酸素濃度調査や人工的な孔の情報に関すること ・建物等の損害等が生じた場合 ・その他、一般的な問合せ 	<p> 中日本高速道路(株) 東京支社 東京工事事務所 TEL:0120-016-285 (フリーコール:平日9:00~17:30) (世田谷区、狛江市、調布市、三鷹市、杉並区、武蔵野市にお住まいの方)</p>
<p>外環事業に関する疑問やご相談等</p>	<p> 国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所 TEL:0120-34-1491 (フリーダイヤル:平日 9:15~18:00)</p> <p> 東日本高速道路(株) 関東支社 東京外環工事事務所 TEL:0120-861-305 (フリーコール:平日 9:00~17:30)</p> <p> 中日本高速道路(株) 東京支社 東京工事事務所 TEL:0120-016-285 (フリーコール:平日 9:00~17:30)</p>